





北側立面図 S 1 : 300

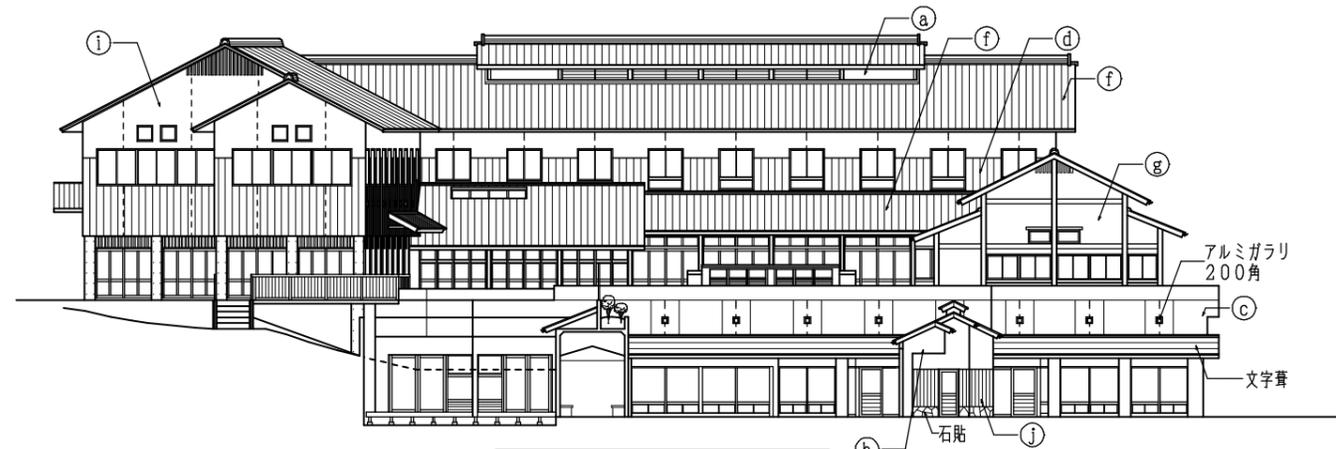


東側立面図 S 1 : 300

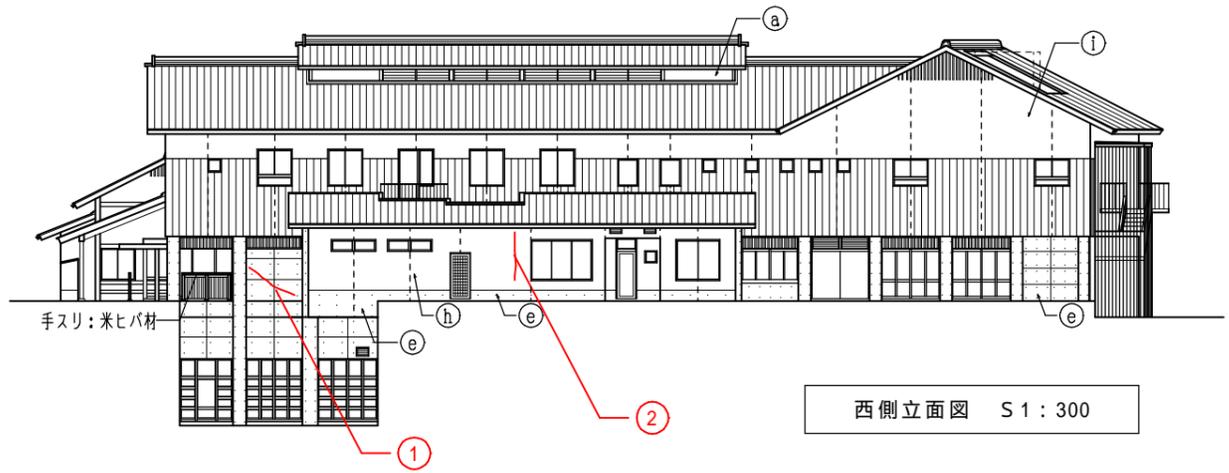


西側立面図 S 1 : 300

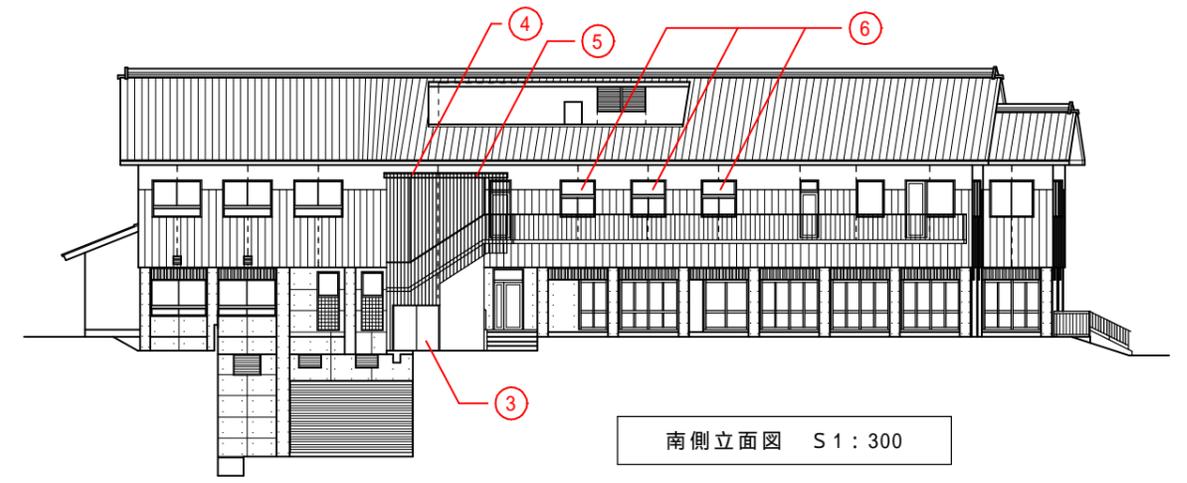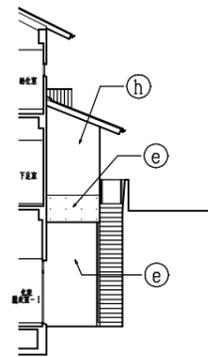


南側立面図 S 1 : 300

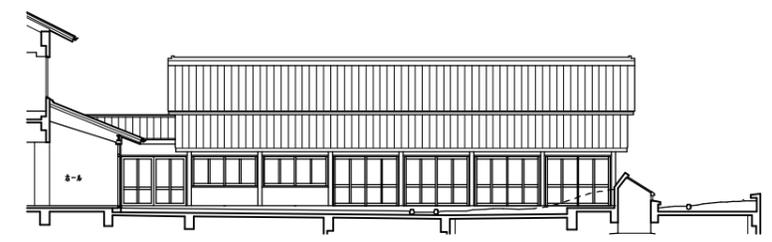

中庭 A 立面図 S 1 : 300

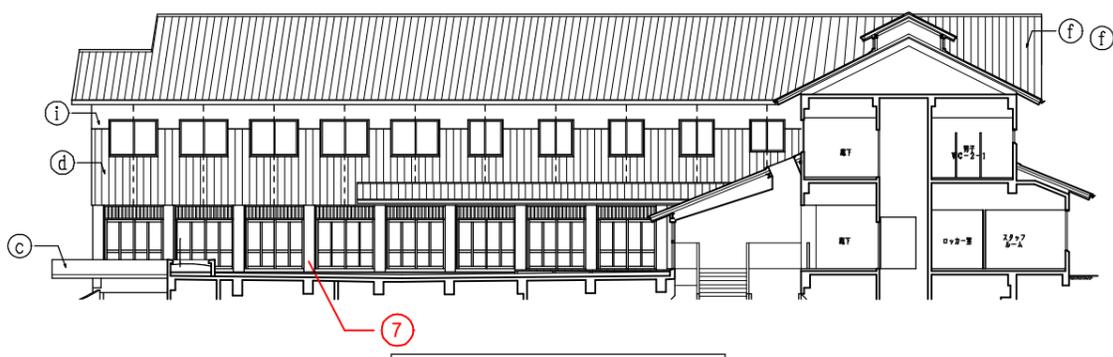

中庭 B 立面図 S 1 : 300

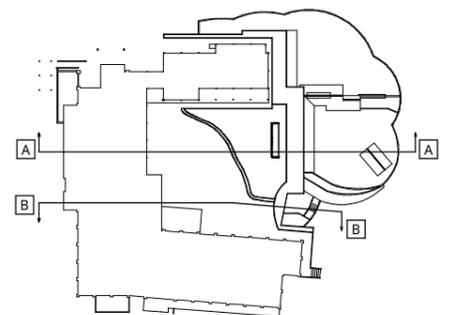

(a)	モルタル金ゴテ押え ジョリパット塗	塗替え
(b)	RC化粧打放し カラークリヤー	塗替え
(c)	RC小だたき	清掃
(d)	ボードウォーク張	清掃・塗装
(e)	RC化粧打放しカラークリヤー吹付	塗替え
(f)	和瓦葺	清掃
(g)	モルタル金ゴテ押え シルタッチ塗	塗替え
(h)	ケイソウ土入り塗材	塗替え
(i)	ジョリパット吹付	塗替え
(j)	米ヒバ板張キシラデコール塗	清掃・塗装
----	キレツ誘発目地 コーキング 20×20程度	コーキング打替え

破風	塗装の剥がれ	清掃・塗装
網戸	破損多数	貼替え
雨樋	破損、劣化、色あせ多数	取替え(金物とも)
木製手摺	塗装の剥がれ	清掃・塗装
鋼製手摺	塗装の剥がれ	清掃・塗装

番号	改修内容	
①	壁ひび割れ	補修
②	塗装の剥がれ	補修
③	アルミ建具	撤去・新設
④	軒裏塗装の剥がれ	補修
⑤	つばめの巣	清掃
⑥	厨房排煙窓網戸無し	新設
⑦	雨樋破損	取替え(金物とも)

現況写真	状 況
	<p>【1】 壁ひび割れ :補修</p>
	<p>【2】 壁塗装の剥がれ :補修</p>
	<p>【3】 アルミ破損 :撤去・新設</p>

現況写真	状 況
	<p>【4】 軒裏塗装の剥がれ :補修</p>
	<p>【5】 つばめの巣 :清掃</p>
	<p>【5】 つばめの巣 :清掃</p>

現況写真	状 況
	<p>【6】 厨房排煙窓網戸無し :新設</p>
	<p>【7】 雨どい破損 :取替え(金物とも)</p>
	<p>【7】 雨どい破損 :取替え(金物とも)</p>